
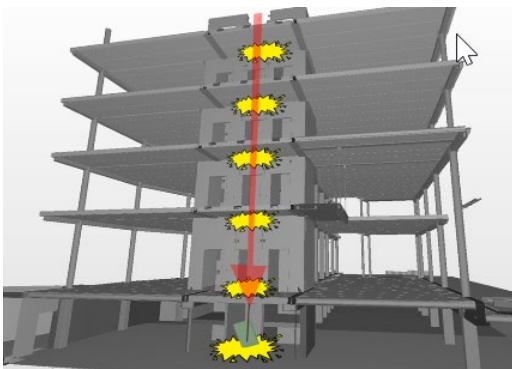
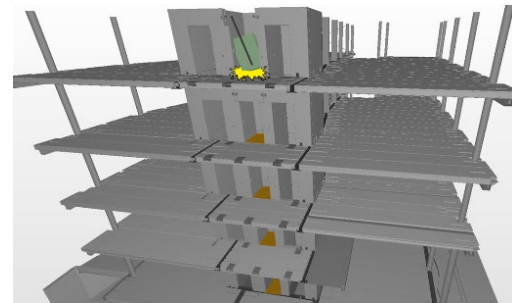


# Veggelement i betong faller ned i heissjakta

## Hendelse, konsekvens og direkte årsak:

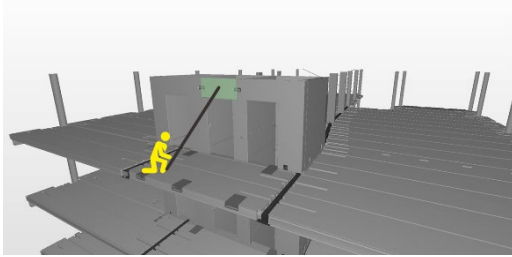

- Det foregikk forberedelser til støp på dekket over 5. etasje. Før arbeidene med å støpe kunne settes i gang, skulle et området i hulldekket skjæres for utsparing. I det området sto en midlertidig støtte til veggelementet (1,45 tonn) for heissjakta «i veien».
- Etter at støtten ble løsnet fra hulldekke, falt veggelementet med støtten ned i heissjakta. Det falt igjennom midlertidige treplattformer og landet i bunnen i 1.etg.
- Elementet var ikke sveiset fast til naboelementene.
- Døråpningene inn til sjakta var ikke sikret mot tilkomst.
- Hendelsen medførte ingen personskade men skadepotensialet var dødsfall dersom elementet hadde truffet noen i heissjakta. Elementet og treplattformer i sjakta måtte erstattes.

## Bakenforliggende årsaker

- Det ble ikke gjennomført SJA før arbeidet med å fjerne støttestag
- Plan for sveising var mangelfull
- Manglende stagplan for montasje
- Veggelementet skulle være holdt av minst 2 støttestag
- Manglende kontroll av utført arbeid (både mht stag og sveising)
- Operatør som løsnet midlertid støtte hadde ikke tilstrekkelig erfaring med montasjearbeid