

Beskrivelse*

Brann på teknisk tak under tekking. To tekkere tekket taket på teknisk rom. Under sveising av renna oppstår det ett branntilløp som tekker 1 blåser ut. Begge taktekkerne mener at denne første brannen ble slukket. Tekker 2 går til taket på et annet bygg for å hente brannslukningsapparat. Tekker 1 venter litt og begynner deretter å sveise videre på renna. Tekker 1 lukter røyk, snur seg og ser at det ryker fra taket bak han. Tekker 1 løper deretter ned fra det tekniske rommet til taket under for å finne brannslukningsapparat. Tekker 2 tar Alimaken opp og møter tekker 1 på taket som tar brannslukningsapparatet ut av hendene til tekker 2 og løper opp igjen på taket til det tekniske rommet for å slukke brannen. Tekker 1 slukker brannen på kort tid. Brannvesenet kom etter at brannen var slukket.

Hendelsessted*

VOLLEBEKK C1B

Hendelsens potensiale*

4. Meget alvorlig

Skadeomfang/konsekvens*

- Ingen personskade
- Materielle skader på isolasjon og gips.
- Politiet har opprettet sak.

Direkte utløsende årsaker

- Åpen flamme mot brennbart materialet (oppkant på renna manglet et lag med Rockwool)

Bakenforliggende årsaker

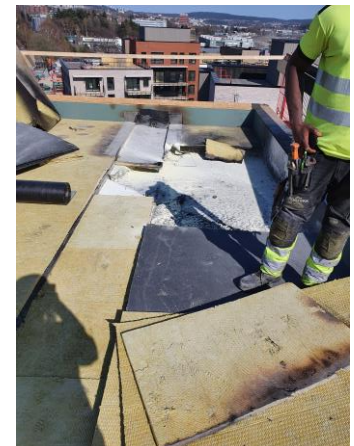
- Det var ikke brannslukningsapparat i umiddelbar nærhet. Det skal være minimum 2 ganger 6kg, maks 15 meter fra arbeidstedet.
- Lagbas var ikke tilstede på plassen. Sjekklister før tekking ble fylt ut av lagbassen på morgenen før lagbassen måtte dra.
- Det var ingen tydelig leder for taktekkerarbeidet på plassen etter at lagbasen dro.
- Det første branntilløpet ble ikke slukket med brannslukningsapparat, kun ved å blåse ut brannen.

Tiltak/læring

- Kontrollere at regler for varmearbeider blir fulgt.
- Kontrollere at riktig metode blir brukt for isolering av renne før tekking
- Få bedre system og klarhet i hvem som er leder når bas er borte

Kontaktinformasjon

Iselin Knutzen
 Iselin.knutzen@veidekke.no
 +47 930 98 966

**Brannen****Skadeomfang**

Distrikt*

Bolig FO Oslo

Hendelsesdato*

20.04.2021