

Pakke med stålplater faller ned 7 meter

Fakta og konsekvens

Under løfteoperasjon av en pakke med TRP-plater (1504kg) falt lasten ned 7 meter, traff bakkeplan en halv meter unna lift i bruk og på område uten avsperring.

Ingen personskade skjedde fra hendelsen.

Årsaker

Det ble benyttet fiberstropp i løftet. Skarp kant på TRP-platene/pakkene kuttet fiberstroppen.

Ikke benyttet kantbeskytter for å beskytte fiberstropp mot skarpe kanter.

Ikke benyttet alternativ løftemetode for pakkene med TRP-plater.

Løfteutstyr var ikke eget punkt i SJA.

Montasjefirma hadde ikke egen løfteutstyr for plater- ble benyttet løfteutstyret til overentreprenør.



Læring og tiltak

- Alle involverte i løfteoperasjonen deltar i SJA-gjennomføring
- Det er ikke tillatt å bruke fiberstroppler uten beskyttelse ved løft av materiell med skarpe kanter. Ved bruk av fiberstroppler skal brukermanual brukes. Ellers benyttes kun godkjent løfteredskap: -Eksempelvis ståltau, kjetting, åk eller klype.
- I oppstartsmøte med underentreprenør skal Sjekkliste. Prosjektspesifikke HMS rutiner/krav gjennomgås
- Punkt 9 i sjekklisten Rutiner for bruk av felles maskiner/utstyr skal avtales og aksepteres
- Sjekkliste skal signeres av UE/TUE
- Anbefaling om oppfriskningskurs årlig for kranførere/operasjonelt ansvarlig ved løfteoperasjoner.

